

服务通告 SB0008

Cub Crafters, Inc. 认为符合性是强制的。
本服务通告中改变飞机型号设计的部分已获得 FAA 的批准。

2008 年 5 月 29 日



- 主题:** 滑动窗手柄导槽
- 涉及型号:** CC18-180A 序列号 0001.
CC18-180 序列号 0002 至 0022, 0024
至 0026.
- 完成时间:** 下次飞行前
- 生效日期:** 本服务通告自 2008 年 5 月 29 日期生效
- 目的:** Cub Crafters, Inc. 已确定, 当后滑动窗口处于完全向前位置(窗口打开)时, 后座油门杆可能与后滑动窗口手柄导槽相较劲。本服务通告提供了防止这种情况发生的指导说明。
- 指导说明:**
1. 根据需从后窗手柄导槽拆卸物料, 以便在油门杆和后滑动窗口之间提供至少 3/8 英寸的确定间隙。确保在整个机舱窗户和油门的滑动行程中保持间隙。参见图 1 和图 2。
 2. 将此次服务通告 SB0008 的修改记录在飞机履历本中。

文件标题	文件号	页码
服务通告 SB0008 滑动窗手柄导槽	SB0008	1 of 3

服务通告 SB0008

Cub Crafters, Inc. 认为符合性是强制的。
本服务通告中改变飞机型号设计的部分已获得 FAA 的批准。

2008 年 5 月 29 日



图 1-后窗手柄导槽/油门杆受阻碍

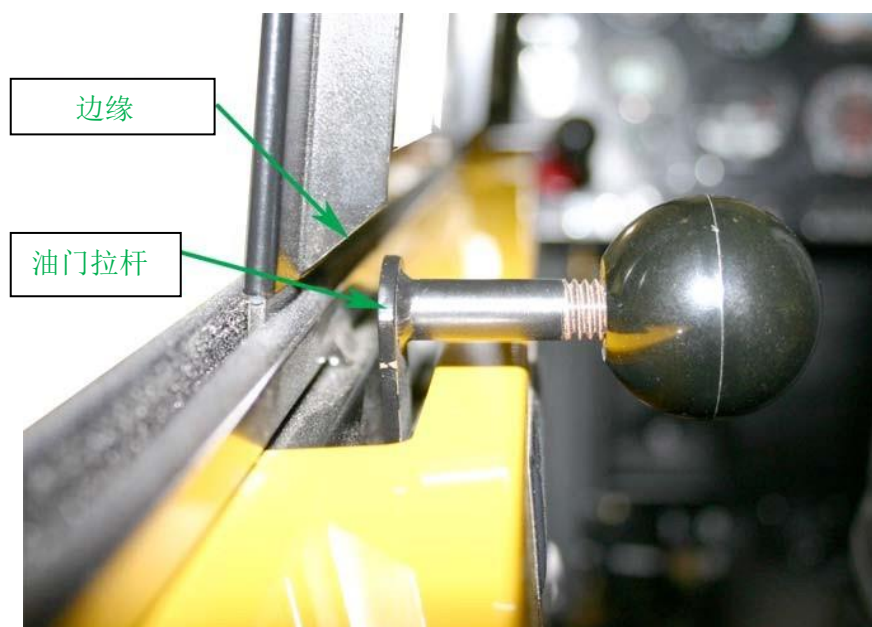


图 2-后窗手柄导槽的间隙修改

文件标题	文件号	页码
服务通告 SB0008 滑动窗手柄导槽	SB0008	2 of 3

服务通告 SB0008

Cub Crafters, Inc. 认为符合性是强制的。
本服务通告中改变飞机型号设计的部分已获得 FAA 的批准。

2008 年 5 月 29 日

如果您不再拥有该飞机，请将此信息转发给当前所有者/运营商，并将当前所有者的地址通知 Cub Crafters, Inc.，地址：

Cub Crafters, Inc.
1918 S. 16th Avenue
Yakima, WA 98903.
1-877-484-7865 or
1-509-248-9491
support@cubcrafters.com

请写全飞机注册号、编号、所有者及/或经营人的现在姓名及地址。

文件标题	文件号	页码
服务通告 SB0008 滑动窗手柄导槽	SB0008	3 of 3