



## 服务通告 SB0009

**Cub Crafters, Inc. 认为符合性是强制的。**

2009 年 1 月 12 日

本服务通告中改变飞机型号设计的部分已获得 FAA 的批准。

**生效日期:** 本服务通告自 2009 年 1 月 29 日生效

**主题:** 前座安全带地板安装点紧固件

**涉及型号:** CC18-180A 序列号 0001  
CC18-180 序列号 0002 至 0032

**完成时间:** 下次维修时

**目的:** Cub Crafters Inc. 已确定可以将前座椅安全带的安装螺栓和锁紧螺母紧固，使安全带不转向，并与乘坐人方向一致。此服务通告要求将五金件更改为开槽螺母和开口销，可使安全带旋转正常。

**零部件清单:**

<u>零件</u>	<u>描述</u>	<u>数量</u>
AN6-7	螺栓	2
AN310-6	螺母	2
AN380-3-3	开口销	2
AN960-616	垫圈	4

**指导说明:**

1. 拆卸现有的前排安全带五金件，如图 1 所示。
2. 将螺帽安装在飞机中心线的新五金件上(这样可以提供更大的英尺间隙，并防止卡销卡住)。参考图 2。牢固安装五金件指状物，直到邻近的开槽螺母中可以插入开口销钉。安全带的安装应该尽可能减少旋转间隙。

文件标题	文件号	页码
服务通告 SB0009 前座安全带地板安装点紧固件	SB0009	1 of 3

Cub Crafters, Inc. 认为符合性是强制的。

2009 年 1 月 12 日

本服务通告中改变飞机型号设计的部分已获得 FAA 的批准。



图 1 - 飞行员右侧安全带附件，锁紧螺母(螺栓头面对飞机中心线)



图 2 - 飞行员右侧安全带附件(开口螺母和开口销，螺母面对飞机中心线)

文件标题	文件号	页码
服务通告 SB0009 前座安全带地板安装点紧固件	SB0009	2 of 3



## 服务通告 SB0009

**Cub Crafters, Inc. 认为符合性是强制的。**

2009年1月12日

本服务通告中改变飞机型号设计的部分已获得 FAA 的批准。

3. 在飞机履历本中注明 SB0009 号服务通告已被遵守。

如果您不再拥有该飞机，请将此信息转发给当前所有者/运营商，并将当前所有者的地址通知 Cub Crafters, Inc.，地址：

Cub Crafters, Inc.  
1918 S. 16<sup>th</sup> Avenue  
Yakima, WA 98903.  
1-877-484-7865 or 1-509-248-9491  
[support@cubcrafters.com](mailto:support@cubcrafters.com)

请写全飞机注册号、编号、所有者及/或经营人的现在姓名及地址。

文件标题	文件号	页码
服务通告 SB0009 前座安全带地板安装点紧固件	SB0009	3 of 3